



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 1 de 16

**Payer à :**

MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:

Travail:

Fax:

Bon de commande du client: 9704 sylvain.guignard tommy.desrosiers B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

**Numero d'unité: 190**

**Année du modèle: 2019**

**Marque / Modèle: Peterbilt 579**

**Type: Service**

**VIN: 1XPBDP9X7KD612034**

**Odomètre: 1119261 Kilometers**

**ECM Odomètre: 15710**

Unit Components:

Manufacturer	Model	Part Number	Serial Number
Paccar	Mx13-13		Y174824
Eaton - Fuller	Fo18e313a-Mhp	FO18E313A-MHP	P1198014
Meritor	Mfs+13b	MT40-14X	FOR05239575
Meritor	Mt40-14x		FOR05239576
Peterbilt	Lal 40 52"		

**Tâche: 1 99-000020 Non Couverts Lors De Travaux Sous Garantie**

**Division: Service**

**Plainte:** FACTURATION AU CLIENT DES PIECES ET DE LA MAIN D'OEUVRE QUI NE SERONT PAS SOUMIS A L'APPROBATION DE GARANTIE.

PEUT INCLURE LE DEDUCTIBLE, LES ITEMS DE MAINTENANCE QUI DOIVENT ETRE REMPLACES LORS DU DIAGNOSTIQUE OU DE LA REPARATION, LE REMPLACEMENT PREVENTIF DE PIECES D'USURE AINSI QUE CERTAINS MORCEAUX ET FLUIDES NON RELIES A LA REPARATION MAIS QUI DOIVENT ETRE RETIRES AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX, ET QUI NE POURRONT ETRE REINSTALLES.

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
APR	14.8-DIELD50-SF	ANTIGEL DIESEL LONG.DUR.PREDI. (4X3.7L)	EA	14.00	\$9.58	\$134.12
	01	FILTRE DE MOINS DE 8 PO		1.00	\$0.35	\$0.35
TPF	1843659PE	FILTRE-LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PACCAR	EA	1.00	\$87.71	\$87.71
PMX	1889038PE	COUPLAGE-RAPIDE	EA	1.00	\$63.04	\$63.04
PMX	1921785PE	COUPLAGE-MALE	EA	1.00	\$5.07	\$5.07
PMX	2124730PE	ENSEMBLE DE COLLECTEURS D'ECHAPPEMENT, M	EA	1.00	\$1,555.79	\$1,555.79
PMX	2130588PE	JOINT TORIQUE, 130X4	EA	1.00	\$10.94	\$10.94
PMX	2267065PE	POMPE A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, VITE	EA	1.00	\$1,496.14	\$1,496.14
PMX	2299013PE	CV FILTRE REMPLACEMENT MX13	EA	1.00	\$145.56	\$145.56
NT	6306LLU1C3/2E	ROULEMENT	EA	1.00	\$21.66	\$21.66
HP	730393ATC	RONDELLE-ETANCHEITE #8	EA	3.00	\$1.85	\$5.55
HP	730395ATC	RONDELLE-ETANCHEITE #12	EA	2.00	\$2.42	\$4.84
GL	838003GRC	GAINES ISOLANTES 1/4	FT	9.00	\$0.26	\$2.34
KY	CT9444TRP	COLLIER-COUPLE CONST HD no44	EA	4.00	\$12.75	\$51.00

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 2 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:			
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution: 6/5/2024		
08	FILTRE DE PLUS DE 8PO	1.00	\$0.85	\$0.85	
TPF K37-1022	ELEMENT COMBUSTIBLE PACCAR PROLONGE	EA 1.00	\$76.79	\$76.79	
AS LP55563	COLLIER-BANQUE 5 POUCES	EA 2.00	\$25.29	\$50.58	
TPF P621725	FILTRE-EPURATEUR D'AIR	EA 1.00	\$242.18	\$242.18	
XX REPARATION FLANGE	REPARATION FLANGE	EA 1.00	\$172.06	\$172.06	
016	Fournitures D'atelier	1.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Sous-total tâche 1</b>			Pièces:	\$4,125.37	
			Frais Environnementaux:	\$1.20	
		0.00	Main d'oeuvre:	\$0.00	
			<b>Sous-total tâche 1</b>	<b>\$4,126.57</b>	

**Tâche: 2 000021 Inspection de courtoisie Peterbilt** **Division: Service**

00356

**Plainte:** INSPECTION SELON LA LISTE PETERBILT.  
UTILISER COUPON RABAIS Z245898 INSPECTION DOT/CVI 15.00\$  
**Cause:** CAUSE; INSPECTION  
**Correction:** CORRECTION;

FAIRE INSPECTION PETERBILT

TERMINER

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
	060	Rabais PPL No-Tax		-1.00	\$15.00	\$(15.00)
	Tech: 45252					
<b>Sous-total tâche 2</b>					Pièces:	\$0.00
				0.00	Main d'oeuvre:	\$0.00
					<b>Sous-total tâche 2</b>	<b>\$0.00</b>

**Tâche: 3 40-000000 Travail Moteur** **Division: Service**

00304

**Plainte:** A LA DEMANDE DU CLIENT VERIFIER PROBLÈME SUR LE MOTEUR CAR LE PRESTONE SORT PAR LE SAFETY LORSQUE LE MOTEUR FORÇE, AB  
**Cause:** GARANTIE MAJOR COMPONENT  
TCS; 06433439

CAUSE; COUNTERBORE DÉFECTUEUX, TÊTE DE MOTEUR FISSURÉ ENTRE LES VALVE D'EXHAUST

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 3 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

**Correction:** CORRECTION;

VÉRIFIER LE PROBLÈME= BEAUCOUP DE TURBULANCE DANS LA SURGE TANK

STEP 1A;VÉRIFIER ENVIRONNEMENTAL HOLE SUR GASKET DE TÊTE ENTRE CYLINDRE 3 ET 4= PAS DE FUITE EXTERNE

STEP1B; VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE A MOTEUR ET QUALITÉ= NE SEMBLE PAS AVOIR DE COOLANT DANS L'HUILE

STEP2A; FAIRE TEST AVEC COMBUSTION DYE TEST = POSITIF PRÉSENCE DE COMBUSTION DANS LE COOLING SYSTÈME

STEP 3; VIDER HUILE MOTEUR ET ENLEVER LA PANNE A HUILE ET INSPECTER LE CAMSHAFT= LOBE D'EXHAUST CYLINDRE 2 ET 5 ENDOMMAGÉ

MOTEUR DOIT ÊTRE ENLEVER POUR INSPECTER LA TÊTE DE MOTEUR ET OUVRI CASE TCS PAR LA SUITE

- VIDER PRESTONE
- ENLEVER UPPER ET LOWER RAD PIPE
- ENLEVER FREON 3 LBS
- ENLEVER RADIATEUR
- ENLEVER MAIN 3-4-5 ET INSPECTER = OK LES BEARING SONT USÉ MAIS PAS LE CRANK
- ENLEVER ENTRÉE D'AIR
- ENLEVER POMPE POWER STEERING
- ENLEVER HOSES A FUEL AU FRAME
- ENLEVER HOSES A PRESTONE CHAUFFRETTE
- DEMONTER DERRIERE DE TETE
- PASSER TAP
- INSTALLER BRACKET
- DEFAIRE SUPPORT DE MOTEUR ARRIERE ET AVANT
- ENLEVER MOTEUR DU TROU
- ENLEVER TÊTE DE MOTEUR POUR INSPECTION= PLUSIEURS FISSURE ENTRE INJECTOR HOLE ET EXHAUST VALVE
- OUVRIR TCS
- ENLEVER LES PISTON ET LINER
- NETTOYER LE DESSUS DU MOTEUR ET INSPECTER LES 6 COUNTERBORE= FRETTEING SUR BLOCK MOTEUR
- UPDATER LE CASE; OVERHAUL I ET REMPLACEMENT DE CAMSHAFT SERA A FAIRE
- ENLEVER TURBO ASSEMBLY
- ENLEVER OIL MODULE
- DEFAIRE OIL COOLER
- NETTOYER MODULE
- METTRE NOUVEAU COOLER
- INSTALLER NOUVEAU FILTRES A HUILE
- ENLEVER ALTERNATEUR
- ENLEVER FUEL MODULE

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 4 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:	
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution: 6/5/2024

- ENLEVER COMPRESSEUR
- ENLEVER COOLING JET ( TRES COLLER )
- ENLEVER ORING DE SLEEVES ET NETTOYER
- ENLEVER LES RINGS SUR LES PISTONS
- NETTOYER
- INSTALLER RINGS NEUFS
- ENLEVER FLYWHEEL HOUSING ET ILA DU FRETTEING DOIT ÊTRE REMPLACER
- PRENDRE PHOTO
- ENLEVER LES GEAR
- ENLEVER LE CAMSHAFT
- MACHINER LES 6 COUNTERBORES A 0,16MM
- INSTALLER LES 18 O-RINGS DE LINER
- INSTALLER LES 6 LINERS FINALE
- LUBRIFIER CAMSHAFT ET INSTALLER DANS LE BLOC MOTEUR
- INSTALLER LOCKING PLATE ET TORQUER
- INSTALLER GEARTRAIN, TORQUER ET TIMER GEARS
- INSTALLER SCELLANT A FLYWHEEL HOUSING
- INSTALLER FLYWHEEL HOUSING ET TORQUER
- INSTALLER REAR CRANK SEAL
- INSTALLER LES 14 CAMSHAFT LIFTERS
- INSTALLER LES 14 BARRUERES ET TORQUER
- NETTOYER LES 6 PISTONS PRE-INSTALLATION
- REPLACER LES UPPER ET LOWER CONNECTING RODS BEARINGS
- INSTALLER LES 6 PISTONS ET TORQUER BOLTS DE CONNECTING RODS
- INSTALLER LES 6 ANTI-POLISHING RINGS
- NETTOYER FLANGES DU OIL MODULE ASSEMBLY SUR MODULE ET MOTEUR
- INSTALLER OIL MODULE ASSEMBLY ET TORQUER
- INSTALLER UNIT PUMPS LIFTERS ET BARRURES
- INSTALLER UNIT PUMPS ET TORQUER
- INSTALLER ENGINE HARNESS J1 ET BRANCHER
- INSTALLER TETE DE MOTEUR NEUVE ET TORQUER SELON SPECS ET SEQUENCE RMI
- INSTALLER FUEL INJECTORS ET TORQUER
- INSTALLER COMMON RAIL
- INSTALLER 6 CRAYONS INJECTEURS ET TORQUER
- INSTALLER LES 2 FUEL LINES DES UNIT PUMPS
- INSTALLER PLUGS, BRACKETS ET SENSORS SUR TETE NEUVE
- INSTALLER INTAKE MANIFOLD
- INSTALLER ENGINE HARNESS J3 ET BRANCHER
- INSTALLER ALTERNATEUR ET EMBARQUER COURROIE MOTEUR
- INSTALLER PCI ET BRANCHER
- INSTALLER HOSES A/C AU COMPRESSEUR
- INSTALLER POWER HARNESS SUR ALTERNATEUR ET ATTACHER
- INSTALLER FUEL MODULE ET BRANCHER HOSES ET SENSORS

**CHARGE**

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 5 de 16

**Payer à :**

MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

- INSTALLER OIL FILLER NECK
- INSTALLER AIR COMPRESSOR
- BRANCHER COOLANT HOSES ET DISCHARGE LINE SUR COMPRESSEUR
- INSTALLER EXHAUST MANIFOLD NEUF ET TORQUER
- REPLACER TOUT LES O-RINGS SUR HOSES A HUILE ET COOLANT DU TURBO
- NETTOYER FLANGES DU TURBO
- INSTALLER ET TORQUER TURBO
- BRANCHER HOSES
- INSTALLER EGR COOLER
- INSTALLER EGR VALVE
- INSTALLER ENGINE HARNESS ET BRANCHER CONNECTEURS
- INSTALLER ENTREE D'AIR MOTEUR
- INSTALLER SHROUD BRACKET
- INSTALLER FLYWHEEL
- TORQUER FLYWHEEL
- INSTALLER PUSH RODS
- INSTALLER ROCKERS ASSEMBLIES ET TORQUER
- AJUSTER VALVES MOTEUR
- REPLACER GASKETS VALVE TRAIN CASING ET COVER
- INSTALLER CASING, BRANCHER INJECTEURS
- INSTALLER VALVE COVER
- INSTALLER DEMARREUR
- INSTALLER MOTEUR DANS LE CAMION
- BOLTER MOTEUR FINALE EN ARRIERE ET EN AVANT
- BRANCHER DERRIERE LA TETE DE MOTEUR
- BRANCHER DISCHARGE LINE ET COOLANT LINES
- BRANCHER HVAC COOLANT LINES
- INSTALLER RADIATEUR
- INSTALLER UPPER RADIATEUR PIPE
- BRANCHER COOLANT LEVEL SENSOR
- INSTALLER COOLANT RETURN HOSE
- BRANCHER AFTERTREATMENT HARNESS
- REPLACER LOWER MAIN BEARINGS 3-4-5
- INSTALLER MAINS 3-4-5 ET TORQUER
- INSTALLER FIXING FRAME ET TORQUER
- INSTALLER POMPE A HUILE, PICK UP TUBE ET OIL SUMP
- INSTALLER COUDE, BELLOW ET EXHAUST PIPE SOUS CAMION JUSQU'AU DOC
- REEMPLIR PRESTONE
- METTRE OIL PAN
- PRIMER MOTEUR EN HUILE
- DEMARRER MOTEUR
- VERIFIER NIVEAUX DES LIQUIDES
- VERIFIER FUITES EXTERNE = OK

**CHARGE**

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: 60S608811  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 6 de 16

Payer à :  
MV# 0

Facturer à:

Expédier à:

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

- EFFECTUER ROAD TEST CHARGER
- OIL PRESSURE PLUS ELEVER QUE LA NORMALE
- CHECK ENGINE ACTIVE OIL PRESSURE TOO HIGH MOST SEVERE LEVEL
- OIL PRESSURE MOTEUR EN MARCHE = 55-60PSI
- SPEC = 42PSI EN MOYENNE
- VERIFIER OIL PRESSURE AVEC GAUGE MECANIQUE = CONCORDE AVEC DAVIE4 = OK
- UPDATER CASE
- TCS EST D'ACCORD DE REMPLACER LA POMPE A HUILE
- VIDER HUILE MOTEUR
- RETIRER OIL SUMP
- RETIRER OIL PUMP ET PICK UP TUBES ET STRAINER
- NETTOYER STRAINER
- NETTOYER BLOCK MOTEUR
- INSTALLER NOUVELLE POMPE ET TUBES ET STRAINER
- TORQUER
- INSTALLER OIL SUMP ET TORQUER
- REEMPLIR HUILE MOTEUR
- AJUSTER NIVEAU D'HUILE
- REFAIT ROAD TEST MAIS BOBTAIL
- OIL PRESSURE = OK 42PSI
- EFFACER FAULT CODE INACTIVE
- RAMASSER BAY DE TRAVAIL
- CLAIMER PIECES

TERMINER

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
PMX	1313120PE	BOULON-BRIDE M8X55	EA	6.00	\$0.91	\$5.46
PMX	1313122PE	BOULON-BRIDE M8X65 10,9	EA	4.00	\$0.76	\$3.04
PMX	1313137PE	BOULON BRIDE M8X12	EA	6.00	\$0.48	\$2.88
PMX	1426427PE	JOINT TORIQUE CARTER/CAPTEUR CAMERA	EA	2.00	\$8.48	\$16.96
PMX	1603977PE	JOINT TORIQUE, CHEMISE CYLINDRE, 5,8 X 0	EA	6.00	\$32.69	\$196.14
PMX	1603978PE	JOINT TORIQUE, CHEMISE CYLINDRE, 5,8 X 0	EA	12.00	\$32.69	\$392.28
PMX	1608393PE	BAGUE-ETANCHEITE	EA	2.00	\$16.09	\$32.18
PMX	1608393PE	BAGUE-ETANCHEITE	EA	1.00	\$15.95	\$15.95
PMX	1608394PE	BAGUE-ETANCHEITE	EA	2.00	\$17.91	\$35.82
PMX	1608394PE	BAGUE-ETANCHEITE	EA	1.00	\$17.76	\$17.76
PMX	1611924PE	BROCHE	EA	6.00	\$15.37	\$92.22
PMX	1634851PE	JOINT TORIQUE 13,1X1,62 TUYAU D'HUILE CO	EA	2.00	\$8.48	\$16.96
PMX	1655712PE	COQUE DE ROULEMENT TIGE CONIQUE STANDARD	EA	6.00	\$69.31	\$415.86
PMX	1680226PE	JOINT TORIQUE	EA	1.00	\$49.38	\$49.38

\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\*



2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: 60S608811  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 7 de 16

Payer à :  
MV# 0

Facturer à:

Expédier à:

Ouvrage:	Travail:	Fax:		
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution: 6/5/2024	
PMX 1694591PE	GOUPILLE DE CENTRAGE CYLINDRIQUE	EA	1.00	\$2.17 \$2.17
PMX 1697525PE	BROCHE	EA	8.00	\$15.37 \$122.96
TPF 1718534PE	KIT DE FILTRE, MX-13 EPA17	EA	1.00	\$250.01 \$250.01
10	FILTRES TRIPLE AVEC 1 PETIT		1.00	\$2.05 \$2.05
PMX 1822165PE	BOULON-REVETEMENT ROULEMENT PRINCIPAL	EA	6.00	\$11.15 \$66.90
PMX 1822941PE	BOULON-BRIDE M12X155X80	EA	7.00	\$4.46 \$31.22
PMX 1844253PE	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT CIRCULAIR	EA	2.00	\$23.74 \$47.48
PMX 1844896PE	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT CIRCULAIR	EA	2.00	\$23.74 \$47.48
TPF 1857669PE	ENSEMBLE-JOINT	EA	1.00	\$19.72 \$19.72
PMX 1858032PE	JOINT-LIE	EA	1.00	\$4.70 \$4.70
PMX 1858035PE	BAGUE-JOINT 15X24X1.5	EA	1.00	\$2.57 \$2.57
PMX 1858037PE	SEGMENT-USIT 11,4X22X1,5	EA	1.00	\$5.94 \$5.94
PMX 1858819PE	COQUE DE ROULEMENT TIGE CONIQUE STANDARD	EA	6.00	\$69.31 \$415.86
PMX 1863266PE	BAGUE-ETANCHEITE	EA	2.00	\$58.51 \$117.02
PMX 1876190PE	BAGUE D'ETANCHEITE-VILEBREQUIN CARTER VO	EA	1.00	\$197.84 \$197.84
PMX 1878508PE	BOULON-TIGE DE CONNECTION	EA	12.00	\$3.05 \$36.60
PMX 1893478PE	CAPTEUR-TEMPERATURE AIR DE SURALIMENTATI	EA	1.00	\$279.75 \$279.75
PMX 1895972GPE	ECROU,M10X104	EA	4.00	\$30.21 \$120.84
PMX 1898204PE	BAGUE-ETANCHE	EA	3.00	\$2.57 \$7.71
PMX 1917870PE	JOINT D'ETANCHEITE, ECHAPPEMENT	EA	1.00	\$19.56 \$19.56
PMX 1923003PE	JOINT	EA	1.00	\$20.25 \$20.25
PMX 1935753PE	JOINT TORIQUE	EA	1.00	\$5.69 \$5.69
PMX 1961490PE	JOINT TORIQUE, 12 X 2	EA	1.00	\$8.39 \$8.39
PMX 1979190PE	PRISME DE FIXATION, 82MM	EA	1.00	\$81.49 \$81.49
PMX 1979191PE	PRISME DE FIXATION, D=75.2MM	EA	1.00	\$81.43 \$81.43
PMX 1982746PE	ENSEMBLE CHEMISES DE CYLINDRE, H=+0,25MM	EA	6.00	\$503.69 \$3,022.14
PMX 2007404PE	JOINT-TORIQUE	EA	1.00	\$5.94 \$5.94
PMX 2018671PE	JOINT TORIQUE	EA	8.00	\$5.87 \$46.96
PMX 2035973PE	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT, EGR	EA	1.00	\$50.90 \$50.90
PMX 2047414PE	ENS JOINT, MODULE HUILE	EA	1.00	\$39.31 \$39.31
PMX 2047594PE	TUYAU-INJECTION CARBURANT, 5-6	EA	1.00	\$306.13 \$306.13
PMX 2047594PE	TUYAU-INJECTION CARBURANT, 5-6	EA	1.00	\$306.13 \$306.13
PMX 2102335PE	CONDUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	EA	1.00	\$26.07 \$26.07
PMX 2106210PE	JOINT D'ETANCHEITE-ECHAPPEMENT TURBOCOMP	EA	1.00	\$35.48 \$35.48
PMX 2106218PE	JOINT D'ETANCHEITE, TUYAU REFROIDISSEMEN	EA	2.00	\$17.51 \$35.02
PMX 2111441PE	JOINT D'ETANCHEITE, CARTER D'HUILE	EA	1.00	\$307.43 \$307.43
PMX 2116602PE	JOINT TORIQUE, 7,4x2	EA	4.00	\$8.02 \$32.08

\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\*



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 8 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:		
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution: 6/5/2024	
PMX 2118375PE	BLOC DE SERRAGE, MX-13	EA	1.00	\$17.55 \$17.55
PMX 2123260PE	BLOC DE SERRAGE, MX-13	EA	1.00	\$18.48 \$18.48
PMX 2128518PE	JOINT TORIQUE, 25X3	EA	1.00	\$5.09 \$5.09
PMX 2131567PE	BUSE A HUILE	EA	6.00	\$44.80 \$268.80
PMX 2134899PE	CONDUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,	EA	1.00	\$48.48 \$48.48
PMX 2135209PE	BOULON DE BRIDE - M10X50	EA	18.00	\$4.77 \$85.86
PMX 2138144PE	JOINT TUYAU DE REMPLISSAGE D'HUILE	EA	1.00	\$26.69 \$26.69
PMX 2146311PE	ENSEMBLE SEGMENT DE PISTON	EA	6.00	\$280.27 \$1,681.62
PMX 2150255PE	JOINT TORIQUE	EA	1.00	\$29.40 \$29.40
PMX 2176771PE	ENSEMBLE DE JOINT DE CULASSE, MX-13, EPA	EA	1.00	\$1,184.93 \$1,184.93
PMX 2184210PE	CARTER DE VOLANT MOTEUR, MX-13	EA	1.00	\$4,631.72 \$4,631.72
PMX 2188417PEX	CULASSE MX13 EPA17, HHP	EA	1.00	\$11,750.73 \$11,750.73
PMX 2188417PEX-C	NOYAU-TETE CYLINDRE, MX13 EPA17, H	EA	1.00	\$2,053.28 \$2,053.28
PMX 2239665PE	COQUE DE ROULEMENT, VILEBREQUIN, STD, IN	EA	3.00	\$42.97 \$128.91
PMX 2245295PE	ARBRE A CAMES, MX-13, EPA17	EA	1.00	\$842.60 \$842.60
PMX 2294074PE	POMPE HUILE	EA	1.00	\$1,293.53 \$1,293.53
PMX 2301199PE	BOULON CULASSE M18 X 200	EA	26.00	\$7.44 \$193.44
PMX 2301951PE	POUSSOIR POMPE A CARBURANT	EA	2.00	\$211.10 \$422.20
PMX 2312234PE	JOINT D ETANCHEITE DE CULASSE, ENTRETIEN	EA	1.00	\$598.69 \$598.69
PMX 2330378PE	POUSSOIR DE SOUPAPE	EA	6.00	\$123.34 \$740.04
PMX 2330379PE	POUSSOIR DE SOUPAPE	EA	6.00	\$123.34 \$740.04
PMX 2397569PE	REFROIDISSEUR D'HUILE, MX-13 EPA17	EA	1.00	\$1,284.65 \$1,284.65
PMX 2405076PE	INJECTION, A RAMPE D'ALIMENTATION	EA	2.00	\$340.70 \$681.40
PMX 2405077PE	TUYAU INJECTION DIESEL 1-4, MX13, EP	EA	4.00	\$136.58 \$546.32
CV 257004-990C	DELO 400 XLE 15W40 SYNBLEND	EA	48.00	\$6.58 \$315.84
18	FRAIS ENVIRO. HUILE EN VRAC		1.00	\$2.40 \$2.40
CUM 3164067CUM	ENDUIT D'ETANCHEITE	EA	1.00	\$35.46 \$35.46
LT 51031PTX	PERMATEX RESSEMBLE A LOCTITE	EA	1.00	\$31.81 \$31.81
EP 90-0012	COLLIER-BANDE EN V 4"	EA	2.00	\$18.35 \$36.70
EP 90-0013	COLLIER-BANDE EN V 5"	EA	2.00	\$19.03 \$38.06
PB D42-1003	JOINT D'ETANCHEITE-TUYAUTERIE AIR DE SUR	EA	1.00	\$7.66 \$7.66
PB W34-1158	BOULON-TETE DE BRIDE, M16 X 2	EA	8.00	\$18.12 \$144.96
016	Fournitures D'atelier		1.00	\$1,774.67 \$1,774.67
206	Frais Analyse Informatique		1.00	\$99.99 \$99.99
<b>Sous-total tâche 3</b>				Pièces: \$0.00
			0.00	Main d'oeuvre: \$0.00
				<b>Sous-total tâche 3 \$0.00</b>

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*  
Page 9 de 16

**Payer à :**

MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:

Travail:

Fax:

Bon de commande du client: 9704

sylvain.guignard

tommy.desrosiers

B/T Orig: 0

Date d'exécution: 6/5/2024

**Tâche: 6 26-260000 Transmission Manuel**

**Division: Service**

**Plainte:** A LA DEMANDE DU CLIENT VERIFIER PROBLEME DE TRANSMISSION QUI GRICHE ET TOMBE AU NEUTRE SG

POUR TOUTE FUITES, PRENDRE DES PHOTOS AVANT LES REPARATIONS.

**Cause:** PAS GARANTIE

CAUSE; XY SHIFTER INTERNAL FAILLURE INTERMITENT, CENTER BEARING LOUSSE ET ROD DE SUSPENSION LOUSSE CE QUI FAUSSE LES ANGLE DES DRIVELINE

**CHARGE**



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 10 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

**Correction: CORRECTION :**

- VERIFIER FAULT CODE TRANSMISSION
- CODE 81 FMI 7 FALSE NEUTRAL
- VERIFIER NIVEAU D'HUILE A TRANSMISSION = OK
- VERIFIER LA QUALITÉ DE L'HUILE = PAS DE MACHE FER TROUVÉ
- OUVRIR LA PLUG DE DRAIN POUR VOIR SI DES MORCEAUX POURRAIT S'Y TROUVER = RIEN TROUVER ET L'HUILE EST BELLE
- OUVRIR PORTE DE CLUTCH POUR VOIR SI DES MORCEAUX SONT LA = NON RIEN TROUVER NON PLUS
- ALLER FAIRE ROAD TEST POUR REPRODUIRE LA PLAINTÉ ET JE N'Y ARRIVE PAS
- APPELER LE CLIENT POUR AVOIR DES PRÉCISION = LE TROUBLE SE PRODUIT SUR LA TIRE AVEC UNE REMORQUE PRINCIPALEMENT
- ALLER FAIRE ROAD TEST CHARGÉ PAS REUSSI A REPLIQUER LE PROBLEME
- MAIS NOUS AVONS ENTENDU LA TRANSMISSION GRICHER UN PEU
- RENTRER CAMION
- VERIFIER HAUTEUR SUSPENSION OK MAIS LA ROD EST TRES LOUSSE DANS LES BUSHING ELLE SERRA A REMPLACER
- SORTIR TS DU CODE 81 DE LA TRANSMISSION
- CODE INACTIF GO STEP B
- METTRE EN PD MODE WIGGLE LE HARNESS PAS TOMBER ACTIF
- INSPECTER CONNECTEUR DU XY SHIFTER PAS BRISER
- STEP D DEMONTER XY SHIFTER
- DEMONTER DRIVE SHAFT POUR ENLEVER YOKE QUAND JAI FINI JAI ESSAYER DE PASSER JE NETAIS PAS CAPABLE DE PASSER
- JAI REMARQUER QUE LE CENTER BEARING ETAIT LOUSSE DANS LE CERCEAU = SERA A REMPLACER
- DEMONTER MARCHÉ PIED POUR AVOIR ACCES
- DECONNECTER XY SHIFTER
- DEMONTER LE XY SHIFTER
- INSPECTER UN PEU DE LOUSSE DEDANS
- VERIFIER LE SHIFT BAR HOUSING= OK
- FAIRE ESTIMER POUR FAIRE REMPLACER LE XY SHIFTER AVEC LE HARNESS DE LA TRANSMISSION , CENTER BEARING ET ROD DE SUSPENSION= OK ACCEPTER

\*\*\*\*\*TRANSMISSION A ÉTÉ ENLEVER ET REPOSER SUR TRAVAUX EN GARANTIE DU MOTEUR\*\*\*\*\*

- REPLACER L'INPUT SHAFT ET LE BEARING
- REMONTÉ LA FOURCHETTE
- INSTALLÉ LA CLUTCH NEUVE
- REPLACÉ LA GREASSE HOSE DU BEARING DE CLUTCH
- ENLEVER SHIFT BAR HOUSING POUR INSPECTION DE LA TRANSMISSION= INTERNE OK
- REPLIS LA TRANSMISSION D'HUILE NEUVE
- INSTALLÉ LE SHIFT BAR HOUSING ET CONFIRMÉ LE NEUTRAL :OK
- INSTALLÉ LE X-Y SHIFTER
- REPLACÉ LE TRANSMISSION HARNESS

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 11 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:				
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution: 6/5/2024			
-REEMPLACER CENTER BEARING -REEMPLACER ROD DE SUSPENSION ARRIÈRE  TERMINER						
V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
SC	122002-35A	EMBRAYAGE ULTRASHIFT PLUS,2 EN 1 AVEC BRAKE EA	EA	1.00	\$3,627.80	\$3,627.80
		SEUL GRAISSE POUR GARANTIE EATON DOIT SERVIR LITHIUM COMPLEX, NLGI #2 OU #3, NLGI GC/LB DOIT ETRE GRAISSER AU 250 HEURES OU AU MOIS LOYALTY CARD: Y212149 YR DISC: 40				
RW	12272936	ECROU DE BLOCAGE	EA	1.00	\$9.24	\$9.24
CV	223079-953C	CHV DELO TRANSMISSION SYNTRANS XE 75W90	LT	14.00	\$21.62	\$302.68
	18	FRAIS ENVIRO. HUILE EN VRAC		1.00	\$0.70	\$0.70
RC	320154BRK	LIAISON-ENS AIR A LAMES BAS	EA	1.00	\$19.01	\$19.01
FU	4302676	JOINT	EA	1.00	\$4.47	\$4.47
FU	4308401	ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES	EA	1.00	\$80.94	\$80.94
FU	75320	TUBULURE 1EA=50PI	FT	1.00	\$1.20	\$1.20
RW	CB210661-1XSA	ROULEMENT-ENS CENTRAL	EA	1.00	\$137.16	\$137.16
RW	CS-C8-20-52	BOULON-DOUZE PT A/BRIDE 1/2-20NFX1-3/4 G	EA	8.00	\$9.04	\$72.32
PB	E80-1027	ENTRETOISE-TMSN SPRT	EA	2.00	\$6.70	\$13.40
FU	K4144	TROUSSE-ARBRE D'ENTREE DE REMPLACEMENT	EA	1.00	\$259.52	\$259.52
FU	K-4223R	TROUSSE, LEVIER DE VITESSES XY 3E GEN, R	EA	1.00	\$881.78	\$881.78
FU	K-4223R-C	NOYAU KIT, GEN 3 XY SHIFTER	EA	1.00	\$383.32	\$383.32
FU	K4256	TROUSSE-TRANSMISSION HARNAIS	EA	1.00	\$275.30	\$275.30
	016	Fournitures D'atelier		1.00	\$267.96	\$267.96
	240	FLYWEEL		1.00	\$244.72	\$244.72
<b>Sous-total tâche 6</b>				Pièces:	\$5,684.82	
				Carcasse facturable:	\$383.32	
				Frais Environnementaux:	\$0.70	
				15.40 Main d'oeuvre:	\$2,233.00	
				Divers:	\$512.68	
				<b>Sous-total tâche 6</b>	<b>\$8,814.52</b>	

Tâche: 7 99-000020 Non Couverts Lors De Travaux Sous Garantie Division: Service

\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\*



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 12 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0
		Date d'exécution: 6/5/2024

**Plainte:** FACTURATION AU CLIENT DE LA MAIN D'OEUVRE QUI NE SERONT PAS SOUMIS A L'APPROBATION DE GARANTIE.

PEUT INCLURE LE DEDUCTIBLE, LES ITEMS DE MAINTENANCE QUI DOIVENT ETRE REMPLACES LORS DU DIAGNOSTIQUE OU DE LA REPARATION, LE REMPLACEMENT PREVENTIF DE PIECES D'USURE AINSI QUE CERTAINS MORCEAUX ET FLUIDES NON RELIES A LA REPARATION MAIS QUI DOIVENT ETRE RETIRES AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX, ET QUI NE POURRONT ETRE REINSTALLES.

**Cause:** CAUSE; ENLEVER TRANSMISSION ET MOTEUR SUR CAMION ACCIDENTÉ #191 DU CLIENT POUR INSPECTION DE LA TRANSMISSION ET PRENDRE LES PIÈCE NÉCESSAIRE SUR LE MOTEUR POUR METTRE SUR LE CAMION DU CLIENT #190 EN RÉPARATION DANS L'ATELIER

**Correction:** CORRECTION;

SORTIR MOTEUR COMPLET DU CAMION  
PRENDRE ECM ET HARNESS MOTEUR J1 ET J3.  
REPARER CONNECTEUR COOLANT SENSOR DU J3.  
PRENDRE LES 2 UNITS PUMP.  
PRENDRE COMMON RAIL.  
REINSTALLER MOTEUR ET BOLTER DANS LE CAMION  
ATTACHER FIL BATTERIES ET HARNESS.  
METTRE LE RESTANT DES PIECES DANS LE CAMION ET LES COFFRE  
ENLEVER TRANSMISSION DE SUR LE CAMION ET INSPECTER  
LE OUTPUT SHAFT NE TOURNE PAS  
ENLEVER SHIFT BAR HOUSING ET INSPECTER A L'INTERNE DE LA TRANSMISSION= PROBLÈME DANS AUXILIAIRE, CONTACTER LE CLIENT CAR FAUDRA ENLEVER L'AUXILIAIRE POUR INSPECTER L'INTÉRIEUR  
LE CLIENT VA GARDER LA TRANSMISSION ORIGINALE DU CAMION #190  
REPLACER POMPE A EAU SUR LE CAMION 190  
TERMINER

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
	016	Fournitures D'atelier		1.00	\$470.67	\$470.67
		<b>Sous-total tâche 7</b>				\$0.00
			27.05	Main d'oeuvre:		\$3,922.25
				Divers:		\$470.67
				<b>Sous-total tâche 7</b>		\$4,392.92

**Tâche: 8 99-999000 Credit De Core** **Division: Service**

88889

**Plainte:** Crédit de core de R/O original # 608811

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 13 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:				
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0	Date d'exécution:	6/5/2024		
V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
FU	K-4223R-C	NOYAU KIT, GEN 3 XY SHIFTER	EA	-1.00	\$383.32	\$(383.32)
				<b>Sous-total tâche 8</b>	Pièces:	\$0.00
				0.00	Main d'oeuvre:	\$0.00
				<b>Sous-total tâche 8</b>		\$0.00

**Tâche: 9 80-800000 Travaux Sur Syst Auxiliaire Chauffage & Climatisat** **Division: Service**  
**Plainte:** VERIFIER AIR CLIMATISER NON FONCTIONNEL SG

NE PAS OUBLIER DE CHARGER LE FRÉON (29.99/LBS)

**Cause:** PAS GARANTIE

CAUSE : RECEIVER DRYER CORRODER AUX FLANGES DES HOSES + COMPRESSEUR A/C FUT PAR LE SEAL EN VACUUM, FUITE DE FRÉON A LA VALVE D'EXPANSION DU SLEEPER

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 14 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:	Travail:	Fax:
Bon de commande du client: 9704	sylvain.guignard tommy.desrosiers	B/T Orig: 0
		Date d'exécution: 6/5/2024

**Correction: CORRECTION :**

SUITE AUX TRAVAUX MOTEUR INCAPABLE DE REMPLIR A/C  
METTRE AZOTE SUR SYSTEME  
VERIFIER JOINTS DEMONTER = OK TOUS ETANCHE  
TROUVER FUITE PAR LE RECEIVER DRYER ENTRE HOSE ET RECEIVER  
DEMONTRE HOSES = FLANGES SONT CORRODER SEVEREMENT, ETANCHIETE NE SE FAIT PLUS  
FAIT TEST D'AZOTE= TRES GROSSE FUITE A LA VALVE D'EXPANSION DU SLEEPER  
DU COUPER LES BOLTS DE SUPPORT DE HOSE  
DÉPLOGUÉ LES HOSES  
ENLEVÉ VALVE D'EXPANSION  
UNE BOLT A STRIPPÉ EN ENLEVANT LA VALVE DONC A ÉTÉ LONG A SORTIR  
CHANGÉ LES O-RING DES 4 HOSES  
NETTOYÉ LA VALVE D'EXPANSION  
RELOGUÉ ET REFIXÉ LE TOUT  
REPLACER RECEIVER DRYER  
METTRE PRESSION A NOUVEAU = OK  
FAIRE VACUUM = FAIL INCAPABLE DE BATIR UN VACUUM DANS LE SYSTEME  
REVERIFIER LE TOUT A NOUVEAU EN PRESSION = OK  
REMETTRE VACUUM ET TESTER SEAL DU COMPRESSEUR = IL PERT EN VACUUM SEULEMENT  
DEBRANCHER BATTERIES  
ENLEVER COURROIE MOTEUR  
ENLEVER ALTERNATEUR  
ENLEVER HOSES A/C SUR COMPRESSEUR  
DEBOLTER COMPRESSEUR = 1 BOLT EN BAS A CASSER DANS LE COMPRESSEUR  
INCAPABLE D'EXTRAIRE EN PLACE CAR BOLT A 6POUCES DE LONG ET ARRIVE DANS LE CHASSIS DU CAMION  
DEBRANCHER HOTEL CONNECTEURS PRES DU OIL SUMP ET DEPLACER  
DEBOLTER ENGINE HARNESS SUR SUPPORT DE COMPRESSEUR  
DEBOLTER ET RETIRER SUPPORT ALTERNATEUR  
DEBOLTER COMPRESSEUR SUPPORT ET RETIRER COMPRESSEUR ET SUPPORT EN ENTIER  
EXTRAIRE BOLT CASSER SUR ATELIER  
REINSTALLER SUPPORT ALTERNATEUR ET COMPRESSEUR SUR MOTEUR  
REFIXER ENGINE HARNESS ET REBRANCHER HOTEL CONNECTEURS  
NETTOYER HOSES A/C PRET AU REMONTAGE  
VIDÉ L'HUILE DU NOUVEAU COMPRESSEUR  
MIS 2 OZ D'HUILE  
MIS COMPRESSEUR EN PLACE  
MIS NOUVEAU SEAL  
PLOGUÉ LES HOSES AU COMPRESSEUR  
REFAIT TEST D'AZOTE=OK  
FIXÉ LE COMPRESSEUR  
MIS ALTERNATEUR ET PLOGUÉ LES FILS  
ATTACHÉ FILAGE

**\*\* Voir la dernière page pour le montant total \*\***



2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 15 de 16

**Payer à :**  
MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage: Travail: Fax:  
Bon de commande du client: 9704 sylvain.guignard tommy.desrosiers B/T Orig: 0 Date d'exécution: 6/5/2024

ATTACHÉ LES HOSES  
MIS STRAP EN PLACE  
FAIT VACCUM ET LEAK TEST  
LEAK TEST= PASSED  
MIS 4.2 LBS DE FREON ET 2 OZ D'HUILE  
TESTER SYSTÈME A/C OK  
  
TERMINER

**CHARGE**

V/C	Pièce	Description / Numéro de réf	U/M	Quantité	Prix	Prix Total
HP	730392ATC	RONDELLE-ETANCHEITE A/C #6	EA	2.00	\$1.83	\$3.66
HP	730393ATC	RONDELLE-ETANCHEITE #8	EA	4.00	\$1.84	\$7.36
HP	730394ATC	MANCHON ANNULAIRE A/C	EA	1.00	\$4.86	\$4.86
HP	730395ATC	RONDELLE-ETANCHEITE #12	EA	2.00	\$2.40	\$4.80
HP	CD12340	BOULON ACIER (1 LOT = 2 BOULONS)	EA	1.00	\$2.34	\$2.34
MMF	HWC06905	BOULON-HEX M8-1.25X100 CL10	EA	1.00	\$13.03	\$13.03
HP	JA23100	+++CIRCULAIRE+++RESERVOIR SECHEUR N/GAUFF	EA	1.00	\$71.24	\$71.24
HP	LF4313	+++CIRCULAIRE+++COMPRESSEUR-SHD A/C SLIMLI	EA	1.00	\$293.27	\$293.27
	016	Fournitures D'atelier		1.00	\$160.08	\$160.08
	040	Frais Environnementaux		1.00	\$49.99	\$49.99
<b>Sous-total tâche 9</b>					Pièces:	\$400.56
				9.20	Main d'oeuvre:	\$1,334.00
					Divers:	\$210.07
					<b>Sous-total tâche 9</b>	<b>\$1,944.63</b>

GST/HST Number: 886679745 TVQ:1020100466

Info détail taxe:

GST-QC \$963.93  
QST-QC \$1,923.04  
Total: \$2,886.97

**Total Pièces: \$10,210.75**  
**Total des carcasses: \$383.32**  
**Total Frais environnementaux: \$1.90**  
**Total Main d'oeuvre: \$7,489.25**  
**Total divers: \$1,193.42**  
**Sous-total facturé: \$19,278.64**  
**Total Taxe: \$2,886.97**  
**Total facturé: \$22,165.61**

Mode de paiement  
Charge

Conditions  
Net 30 jours

Date d'échéance  
07/13/2024



**Excellence**  
PETERBILT

2400 rue Léon-Trépanier  
Trois-Rivières, QC G9A 5E1  
Tél: 819-370-3221  
excellence-peterbilt.com

Facture: **60S608811**  
Date / Heure: 6/13/2024 1:03:50PM  
Bon de réparation: 608811  
Client:  
Division: TROI  
Total facturé: \$22,165.61  
\*\*\*Charge\*\*\*

Page 16 de 16

**Payer à :**

MV# 0

**Facturer à :**

**Expédier à :**

Ouvrage:

Travail:

Fax:

Bon de commande du client: 9704

sylvain.guignard

tommy.desrosiers

B/T Orig: 0

Date d'exécution: 6/5/2024

Remis à:

Excellence Peterbilt - Succ. Trois-Rivieres

1041 Rue Nobel

Ste-Julie, QC J3E-1Z4

**CHARGE**

Par les présentes, je vous autorise à faire les réparations décrites au recto et d'employer à cet égard les matériaux nécessaires. Pour les fins de vérifications et d'essais, je vous autorise à utiliser le véhicule sur les voies publiques ou ailleurs. Je comprends et accepte que Camions Excellence Peterbilt Inc. (C.E.P.), n'est pas responsable pour les pertes et dommages au véhicule, à ses équipements, accessoires ou contenu, que ce soit pour cause d'incendie ou d'autres cas. Je comprends et accepte que C.E.P. entrepose le véhicule et je serai endetté envers C.E.P. pour les réparations et les travaux effectués. Si les travaux requis sont sous garantie, il est de mon obligation d'en avertir C.E.P. avant l'exécution du travail. Toute demande de garantie demeure la décision du fabricant et en cas de refus de la réclamation par le fabricant, le montant de la réparation reste ma responsabilité.

TERMES :

- \* Facture payable sur réception sans intérêt pour les 30 premiers jours. Toute somme impayée après 30 jours portera intérêt au taux de 24% l'an.
- \* Aucun échange ou remboursement après 30 jours.
- \* Frais de manutention de 15% sur tout retour de marchandise.