

Date : 22/05/2026

CLIENT C06275	[REDACTED]	IMMATRICULATION	Cycles  Kilométrage	TR1	TR2	TR3	TR4
		EN-254-YN		01/09/2025 318895	24/11/2025 328607	19/02/2026 338249	22/05/2026 351570

CONTRAT	Équipement : vr514	N°PARC	N°SERIE 80457	Type de Prestation / Contrat d'Entretien <b>VGP à la demande</b>			
---------	--------------------	--------	------------------	---	--	--	--

Sécurité	Vérification suivant arrêté du 05 Mars 1993			Code	Anomalies		
	1	Etat physique Matériel		999	réglage de hauteur de suspension à faire chez Scania		
	2	Eléments fonctionnels de sécurité		999	Rails de fouloir usés		
	3.1	Réglages et jeux		999	basculeur à relever d'un trou, marche pied trop bas: 37cm actuel		
	3.2	Etat des indicateurs		999	trop de jeu dans les marche pied		

ExpertiseFaun	Expertise Technique			999	bas droit du basculeur cassé		
	4	Vérification entretien courant		999	bocal de graisse vide, à remplir		
	5	Vérification usure pièces		999	grille droite de marche pied tient mal en position haute		
	6	Vérification Fonctionnement		999	carter droit à resserrer		

PréventifFaun	Entretien Préventif				999	butée caoutchouc basse de la chaise coté droit à changer (+ support)			( après redressage du bas du basculeur)
		TR1	TR2	TR3	TR4	999	bavette de trémie à changer sous 6 mois		
	Echange filtre hydraulique		sept-24	févr-26		999			
	Echange Reniflard		sept-24	févr-26		999	Roulette marche pied D à remplacer		
	Echange joint porte	août-24		févr-26		999			
	Echange patin fouloir	août-24		févr-26		999			

L'absence d'observation signifie que , lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées au contrôle suivant l'arrêté du 05 Mars 1993

Préconisation des Travaux à réaliser suite Expertise technique				<b>RESULTAT DU CONTRÔLE</b>			
Échéance		<3 mois	< 6 mois				
Patin Basculeur				BEC	Bon Etat de conservation		X
Doublure Trémie				IPN	Intervention à programmer pour usure ou défaillance mineure		X
Doublure racleur				Accompagnement Client: <input type="checkbox"/> NON Monsieur :			
Doublure plancher + nez				Observations du client :			
Rénovation compaction				Présence de bacs lestés pour réalisations de essais: <input type="checkbox"/> NON			
Rénovation rails				Présence du registre de sécurité : <input type="checkbox"/> NON Signature du registre : <input type="checkbox"/> NON			
Rénovation basculeurs				Technicien : JOURDAN			
				Prochain Contrôle avant		22/08/2026	