



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	02 Fev. 2023		
Désignation : CHARIOT TEDESCO BAT 6-7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1134 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : garantie Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 31 Jan. 2023 Prise en charge : 31 Jan. 2023			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence <i>Bruit pont AV SUIVRE PROCEDURE N POIECES JOINTE ET NOE LES TEMPERATURE RELEVÉ DANS LE TEXTE . PRENDRE ECHANTILLON POUR ANALYSE difficulté au démarrage vis de suspension de flèche absente</i>
						-Faire les mises à jour logiciel et relever d'information -Remettre 2 vis de fixation du support de l'accumulateur de suspension de flèche - après contrôle des codes défauts enregistrés sur plus de communication ECU j'ai déposé la batterie et la câble sur le plot + n'était pas serrer nettoyer et remonter l'ensemble serrer et essai ok. - pour le bruit du pont avant j'ai fait la procédure bobcat,j'ai fais chauffer le telesco contrôlé le niveau de pont av ok et j'ai roulé sur route 22min,j'ai mesuré la température du pont avant départ 14° au bout de 10 min de route et plusieurs coup de frein durant la route 52° et au bout de 22 min 68° ,j'avais collé une étiquette de mesure de température sur le pont avant départ ,après mon arriver toujours pas de bruit de pont alors je me suis mis à faire des cercles braquer à fond à droite puis à gauche pendant 15 min et d'un coup le bruit de pont est apparue j'ai donc fait 3 vidéos courte, J'ai ensuite vidanger le pont avant avec 2 échantillons d'huile GL5 qui était dans le pont,j'ai refait le plein jusqu'à niveau avec de la GL4.
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	01 Fev. 2023	15h30	18h45	03h15	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature avant Int.	Signature après intervention
Signé le 02 Fev. 2023 à 8h16 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 01 Fev. 2023 à 18h42 	Signé le 01 Fev. 2023 à 18h52



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	02 Fev. 2023		
Désignation : CHARIOT TELESC BAT 6-<7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1134 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - - Réf. client : garantie Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 31 Jan. 2023 Prise en charge : 31 Jan. 2023			Facturation à