

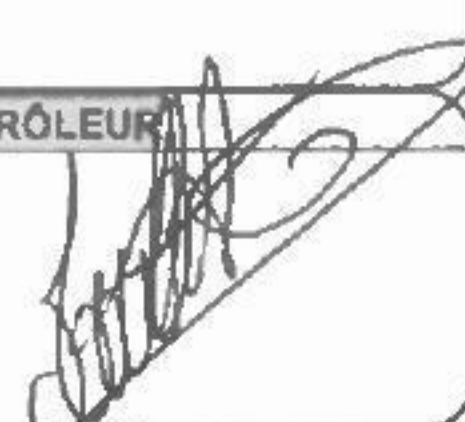


N° d'imprimé : ZB03579945

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SK-2

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		22/06/2026	26007852
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 2.1.5.d.2. DIRECTION ASSISTÉE : Mécanisme fêlé ou peu fiable 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Gauche) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ou absente (Avant Droite Gauche Supérieur, Latéral Droite, Latéral Gauche) 5.1.2.b.2. PORTE-FUSÉES : Usure excessive du pivot et/ou des bagues (Essieu 1 Droite Gauche) 5.3.1.d.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Modification présentant un risque (Essieu 3 Gauche) 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (Milieu Inférieur) 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Manquants, gravement détériorés ou risque de chute (Essieu 1 Droite Gauche Latéral, Essieu 4 Droite Inférieur) 6.2.10.c.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Non-conforme aux exigences (Essieu 3 Essieu 4 Gauche) DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Latéral Droite)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
21/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S077Z284			
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR CHAUCONIN NEUFMONTIERS CCPLC			
(3) COORDONNÉES : 5A, route de Meaux 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 077Z7039			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EW-306-CY (F)	27/05/2025	28/03/2018	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF630S160JD002667	N3G		
Type/CNIT	Énergie		
HD010UPZ84MGAVVE5680U0NAP5NNG0	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
230 783			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : En charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
YAGRÈMENT DU CENTRE :			

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.7 \text{ m}^{-1}$)
C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :
Efficacité globale ($\geq 50\%$) : 70%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 65% E3 : 74% E4 : 68%
Déséquilibre ($< 20\%$) : E1 : 7% E2 : 2% E3 : 8% E4 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 32 %

Frein de secours :
Efficacité globale ($\geq 25\%$) : 32%
Efficacité par essieu : E2 : 57% E3 : 68%
Déséquilibre ($< 30\%$) : E2 : 2% E3 : 2%

Feux de croisement (-1.0% à -3.0%) : D : -2.9% $1 < h \leq 1.2 \text{ m}$